

# LOCTITE<sup>®</sup> 406<sup>™</sup>

 (Loctite<sup>®</sup> 406<sup>™</sup>新配方的TDS)2月 2012

**产品描述:**

 LOCTITE<sup>®</sup> 406<sup>™</sup> 有以下产品特性:

<b>技术</b>	氰基丙烯酸酯
化学类型	氰基丙烯酸乙酯
外观 (未固化)	无色透明至淡稻草色液体 <sup>LMS</sup>
组成	单组分-无需混合
粘度	低
固化方式	湿气固化
应用	粘接
主要粘接基材	塑料和橡胶

本技术数据表适用于“生产日期参考”部分提及的日期后生产的 LOCTITE<sup>®</sup> 406<sup>™</sup>。

LOCTITE<sup>®</sup> 406<sup>™</sup> 产品设计用于有快速固定要求的塑料与弹性体材料粘接作业。

**商业项目说明A-A-3097:**

LOCTITE<sup>®</sup> 406<sup>™</sup> 以通过商业项目说明A-A-3097检测。 **注意:**

这是一个区域型批准。如需更多资料和说明请与当地的技术服务中心联系。

**固化前的材料特性**

密度@ 25 ° C 1.1

粘度测量仪, mPa.s (cp):

温度: 25 ° C, 剪切速率: 3,000 s<sup>-1</sup> 12至22<sup>LMS</sup>

粘度, Brookfield - LVF, 25 ° C, mPa.s (cp):

转子 1, 转速 30 rpm 15至25

闪点 - 见 MSDS

**典型固化特性** 一般情况下, 材料表面的湿气会引发本产品的固化反应。尽管本产品在相当短的时间内就可完全达到应用强度, 但是至少要固化24小时才能有完全的耐化学/溶剂性能。

**固化速度与基材的关系**

固化速度取决于被粘接的基材, 下表表明在22° C / 50 % 相对湿度的情况下, 不同基材的固定时间。固定时间是定义试样的剪切强度达到0.1 N/mm<sup>2</sup>。

初固时间, 秒.:

钢材 (脱脂)	20至45
铝 (蚀刻)	<5
氯丁橡胶	<5
丁腈橡胶	<5
ABS	<5
PVC	<5
聚碳酸酯	10至20
酚醛树脂	<5

**固化速度与粘接间隙的关系**

固化速率取决于粘接间隙。粘接间隙小固化速度快, 粘接间隙增大将降低固化速度。

**固化速度与湿度的关系**

固化速率取决于环境的相对湿度。当环境温度在22° C, 相对湿度保持在40%到60%之间时, 可以获得最佳效果。更低的湿度导致固化变慢, 更高的湿度可以加速固化, 但可能影响最终的粘接强度。

**固化速度与促进剂的关系**

粘接间隙过大, 致使固化太慢时, 在基材表面使用促进剂可以提高固化速度。但是这样处理会降低粘接的最终强度。因此建议进行试验以确定实际效果。

**固化后材料特性**
**胶粘剂性能**

85 ° C / 85% RH, 1周之后

剪切强度, ISO 4587:

钢件(喷过砂)	N/mm <sup>2</sup>	15.5
	(psi)	(2,250)
铝 (蚀刻)	N/mm <sup>2</sup>	12
	(psi)	(1,740)
镀锌	N/mm <sup>2</sup>	14
	(psi)	(2,030)
ABS	* N/mm <sup>2</sup>	8.8
	* (psi)	(1,280)
PVC	* N/mm <sup>2</sup>	8.7
	* (psi)	(1,260)
聚碳酸酯	* N/mm <sup>2</sup>	9.1
	* (psi)	(1,320)
酚醛树脂	* N/mm <sup>2</sup>	11.3
	* (psi)	(1,640)
氯丁橡胶	* N/mm <sup>2</sup>	1
	* (psi)	(150)
丁腈橡胶	* N/mm <sup>2</sup>	1.2

	* (psi)	( )
压剪切强度, ISO 13445, : 聚碳酸酯	N/mm <sup>2</sup> (psi)	13.1 (1,900)
ABS	* N/mm <sup>2</sup> * (psi)	23.7 (3,440)
PVC	N/mm <sup>2</sup> (psi)	1.8 (260)
酚醛树脂	* N/mm <sup>2</sup> * (psi)	13.8 (2,000)

\* 基材失败

拉伸强度, ISO 6922: 丁腈橡胶	N/mm <sup>2</sup> (psi)	13 (1,890)
-------------------------	----------------------------	---------------

7天后@22C, 7387涂在2面 拉伸强度, ISO 6922: 丁腈橡胶	N/mm <sup>2</sup> (psi)	≥6.9 <sup>MS</sup> (≥1,000)
--	----------------------------	--------------------------------


**典型耐环境抗性**

22° C固化1周

剪切强度, ISO 4587:  
低碳钢(喷过砂)


**热强度**

在不同温度下测试剪切强度

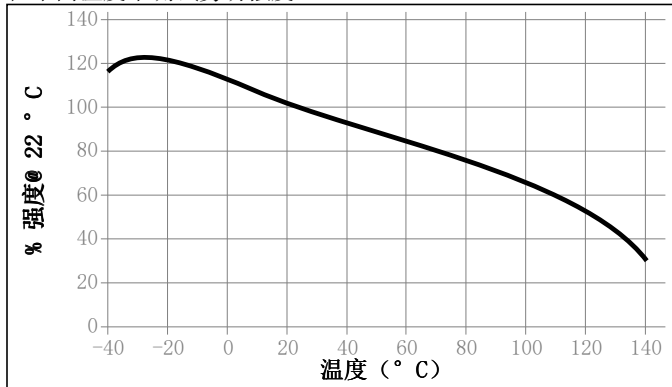

**热老化**

在所示温度下老化, 测试温度为 22 ° C

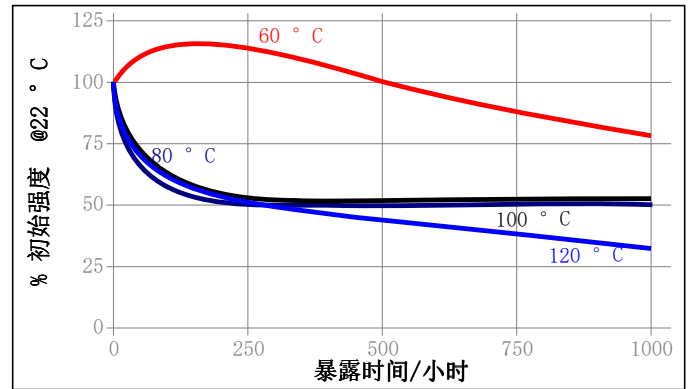

**耐化学品/溶剂测试**

在下列条件下进行老化, 然后在 22 ° C 下测试.

环境	° C	初始强度的保持率%		
		100 h	500 h	1000 h
机油	40	100	85	70
汽油	22	90	100	95
水	22	55	70	70
水/乙二醇	22	85	75	80
乙醇	22	105	105	100
异丙醇	22	120	110	120
98% RH	40	50	60	45

**耐化学介质性能**

老化后在 22° C 下检测.

剪切强度, ISO 4587, 聚碳酸酯

环境	° C	初始强度的保持率%		
		100 h	500 h	1000 h
空气	22	100	100	105
98% RH	40	85	90	85

**注意事项**

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用, 不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

有关本产品的安全注意事项, 请查阅乐泰的材料安全数据资料 (MSDS)。

## 使用指南

1. 粘合部位要干净，无油脂。使用Loctite®清洗剂清洁并所有表面晾干。
2. 为提高在低表面能基材上的粘接效果，可以使用 Loctite®底涂剂。使用时应避免过多并且使用后需等干燥。
3. 如有需要可以使用LOCTITE®促进剂。使用时可在基材一面涂覆（不要应用在有底剂的一面）并等待干燥。
4. 涂粘合剂在粘合的另一面（不要涂粘合剂在促进剂表面）。不要使用薄纸或刷子涂抹粘合剂。迅速装配部件。部件应准确定位，快速固定不允许过多调整。
5. LOCTITE®促进剂可以帮助固化在粘合部位之外的多余产品。在溢出部分喷涂或滴试促进剂。
6. 粘合处应该固定或夹住，直到粘合剂初步固化。
7. 粘接件达到完全强度后，方可承受载荷（由于胶层间隙和被粘材料的不同，因此该胶粘剂典型的完全固化时间处于24-72小时之间）。

## 乐泰材料规格<sup>LMS</sup>

LMS数据为2011年12月22日。每一批号产品的测试报告都标明产品的特性。LMS测试报告中含有一些供客户使用参考的质检测试参数。此外，我们也通过多种质量控制，确保产品质量的一致性。特殊客户的要求可以由汉高乐泰质量中心负责协调。

## 贮存条件

最佳贮存：2°C至8°C。贮存温度低于2°C或高于8°C 对产品性能可能有影响。不要将任何材料倒回原包装内。除了以上所指出的以外，对于产品被污染或在某些条件下贮存，汉高有限公司不承担责任。如需其他信息，请与技术服务中心或客户服务代表联系。

## 单位换算

$$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$$

$$\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$$

$$\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$$

$$\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$$

$$\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$$

$$\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$$

$$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$$

$$\text{N} \cdot \text{m} \times 8.851 = \text{lb} \cdot \text{in}$$

$$\text{N} \cdot \text{m} \times 0.738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$$

$$\text{N} \cdot \text{mm} \times 0.142 = \text{oz} \cdot \text{in}$$

$$\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$$

## 生产日期参考

本技术数据表适用于生产于以下日期的LOCTITE® 406™：

产地：	生产日期
欧洲	November 2011
中国	未决定 Pending
印度	未决定 Pending
美国	February 2012
巴西	2月 2013

生产日期见包装上的批次编码。如需协调，请联系当地技术服务中心或客户服务代表。

## 免责声明

### 注：

本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途，并因用途变化及不受我司控制的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。

若该产品由Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA 提供，则提请另注意如下事项：  
若汉高被裁定应承担的责任，无论基于何种法律依据，汉高承担的责任均不超过该批交付产品本身的价值。

若该产品由Henkel Colombiana, S.A.S提供，以下免责应予适用：

本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。  
非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，但因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的强制性产品责任法所规定的责任不在此列。

若该产品由Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada, Inc. 提供，以下免责应予适用：

本文中所示的各种数据仅供参考，并不被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于汉高公司明确声明对所有因销售汉高产品或特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任。本文中所述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这些生产工艺和化学成分的汉高公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要依据本文提供的数据先做实验。本产品受美国、外国专利或专利应用的保护。

## 商标使用

除非另外说明，本文件中所有的商标均为汉高公司在美国或其它地方专利和商标管理部门的注册商标。

参考 1.5